




Fecha: 14/06/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LVV694**
 Asegurable: **NO**

Clase:	Automovil
Año:	2024
Marca:	Hyundai
Referencia:	Accent hb20s [R]
Kilometraje:	51,433

No Inspección: 3752827348	No Chasis: 9BHP41CBRRP400468	No Motor: G4FGNE062275	Tipo de caja: Automatica	Color: Gris
Centro de servicio: Satélite renting barranquilla	No Serie: xx	Cilindraje: 1,591	Combustible: Gasolina	Tipo Servicio: Particular

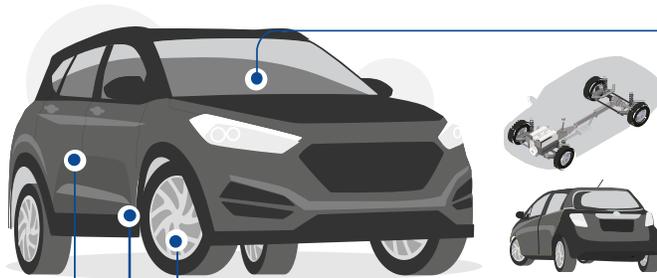

Estado general

Latonería: 76%	Tapicería: 100%
Pintura: 75%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 100%	
Chasis: 92%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input checked="" type="radio"/>

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos: Original	Plumilla trasera: No Aplica	Dirección asistida: Original	Alarma: No Aplica	Porta equipaje: No Aplica	Exploradoras: No Aplica
Espejos eléctricos: Original	Bloqueo central: Original	Dirección hidráulica: No Aplica	Rines: Original	Techo corredizo: No Aplica	
Película seguridad: No Aplica	Tercer STOP: Original	Aire acondicionado: Original	Tapicería cuero: No Aplica	Spoiler: No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	72	Pintura con marcas de lijado
	74	Pintura con pérdida de brillo
	89	Seguridad activa afectada
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: tiene 2 llaves/gato/llave pernos/llanta de repuesto/palanca/kit de carretera incompleto. aplicación de pintura, sumidos y rayones en piezas de latonería, descuadre en bompier trasero. no tiene antena. caucho en marcos de puertas delanteras/trasera derecha "partidos". cojinería manchada. leve picado en panorámico delantero. no afecta área de visibilidad. oxidaciones en componentes de suspensión, mecánicos. no asegurable por corrosión en cuna de motor y refuerzo piso lado izquierdo/derecho.

Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.