



Consulta el informe
de peritaje de
manera digital



Síguenos en:
@colserauto

Fecha: 16/05/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa:

FRW924

Asegurable:

SÍ

Clase:

Pickup doble cab

Año:

2019

Marca:

Toyota

Referencia:

Hilux [8] [f1]

Kilometraje:

118,701



No Inspección:

3752812188



No Chasis:

8AJKX8CD5K2028304



No Motor:

2TR-A542499



Tipo de caja:

Mecánica



Color:

Blanco



Centro de servicio:

**Satelite renting
barranquilla**



No Serie:

8AJKX8CD5K2028304



Cilindraje:

2,694




Combustible:

Gasolina



Tipo Servicio:

Particular

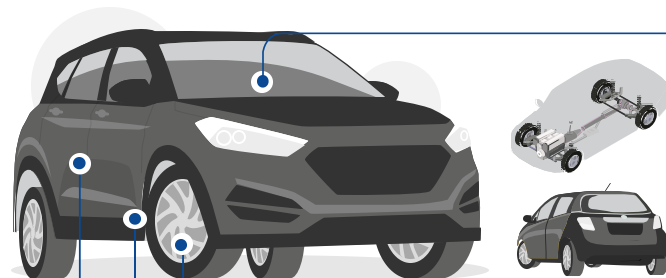

Estado general


Latonería:	74%	Tapicería:	100%
Pintura:	75%	Fugas fluidos:	100%
Vidrios:	100%		
Chasis:	100%		

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☒



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☐

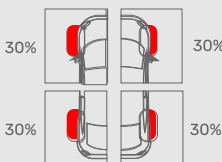

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	Sin Fuga
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	Sin Fuga
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tange combustible:	Sin Fuga



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	No Aplica	Alarma	Opcional	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	Original	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	No Aplica	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS C	1	\$ 0
SISTEMA A GAS NATURAL	OPCIONAL SOLICITAR	1	\$ 0
ALARMA	FACTURAS	1	\$ 0

FACTURA

Novedades Técnicas:

Código	Descripción
51	Vehículo presenta desgaste anormal de llantas
70	Pintura presenta impurezas
71	Pintura con acabado piel naranja
72	Pintura con marcas de lijado
74	Pintura con pérdida de brillo

Antecedentes:

Código	Descripción
52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones:

vh tiene 3 llaves, gato, llave pernos/palanca, llanta de repuesto, kit de carretera completo, panoramico del, cambiado con leve picado, perforacion en platon por adaptacion a gas, tapiz manchado: techo y sillas, cauchos de paraleles en mal estado: del. izq. y tras. der. duraliner en mal estado, carteras de puertas rayadas y manchadas, luz media del. der. no enciende, focos de oxidacion en parte baja, limitacion visual en parte baja por protector, asegurabilidad sujeta por bajo% latoneria/pintura/llantas



Este documento es un resumen del informe detallado del peritaje del vehículo, el cual se adjunta, así mismo es importante que tengas claro que este informe no genera ningún efecto vinculante para la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.