




Fecha: 09/07/2025

# PERITAJE COMERCIAL

Placa: **LLZ250**  
Asegurable Con Condiciones

<b>Clase:</b>	Automovil
<b>Año:</b>	2023
<b>Marca:</b>	Suzuki
<b>Referencia:</b>	Swift [4]
<b>Kilometraje:</b>	43,726

<b>No Inspección:</b> 3252840030	<b>No Chasis:</b> MBHZF63SXP6287784	<b>No Motor:</b> K12MP4334547	<b>Tipo de caja:</b> Tiptronica	<b>Color:</b> Gris
<b>Centro de servicio:</b> Satélite renting caldas	<b>No Serie:</b> ****	<b>Cilindraje:</b> 1,197	<b>Combustible:</b> Gasolina	<b>Tipo Servicio:</b> Particular

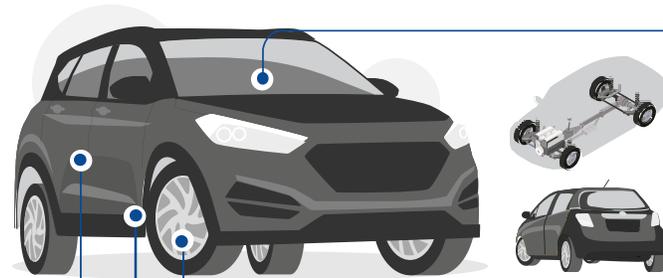

### Estado general

Latonería: <b>70%</b>	Tapicería: <b>100%</b>
Pintura: <b>60%</b>	Fugas fluidos: <b>100%</b>
Vidrios: <b>95%</b>	
Chasis: <b>92%</b>	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input checked="" type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

### Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	Sin Fuga
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga

### Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente <input type="radio"/>	Aceptable <input checked="" type="radio"/>	Óptimo <input type="radio"/>

### Accesorios

Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica	Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica	

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS D	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	72	Pintura con marcas de lijado
	89	Seguridad activa afectada
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros

Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

**Observaciones:** asegurabilidad sujeta a políticas de la compañía, rayones y sumidos en carrocería, aplicación de pintura en piezas señaladas con arreglo, farolas y stops rayones leves, llantas en general para cambio, se recomienda corregir fisura stop rh, perdida de línea bumper trasero, golpe leve en estribo rh, motivo de rechazo golpe fuerte en travesía, 2 llaves, gato ok, palanca ok, llave pernos ok, repuesto ok, kit incompleto, extintor ok, se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

**Condiciones Para la Asegurabilidad:**

- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas líquidos en general, Llantas, Suspensión, etc..)

Colseauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.

Colseauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.