



Consulta el informe
de peritaje de
manera digital



Síguenos en:
@colserauto

Fecha: 12/07/2025

PERITAJE COMERCIAL

Placa:

KZU582

Asegurable Con
Condiciones

Clase: Automovil

Año: 2023

Marca: Suzuki

Referencia: Swift [4]

Kilometraje: 41,861



No Inspección:
3252842111



No Chasis:
MBHZF63S2PG208768



No Motor:
K12MP4313802



Tipo de caja:
Tiptrónica



Color:
Gris



Centro de servicio:
Satelite renting
caldas



No Serie:




Cilindraje:
1,197



Combustible:
Gasolina



Tipo Servicio:
Particular

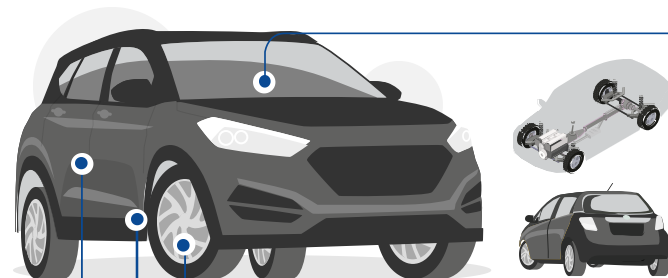

Estado general


Latonería: 81%	Tapicería: 100%
Pintura: 75%	Fugas fluidos: 100%
Vidrios: 88%	
Chasis: 100%	

0% - 59%	60% - 89%	90% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☒



Estado llantas

0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente ☐	Aceptable ☐	Óptimo ☐

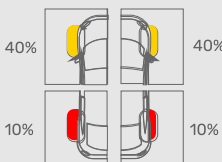

Fugas de fluidos

Fuga aceite caja de transmisión:	No Aplica
Fuga aceite caja velocidades:	No Verificable
Fuga aceite dirección hidráulica:	No Aplica
Fuga aceite motor:	Sin Fuga
Fuga líquido bomba de embrague:	No Aplica
Fuga líquido de frenos:	Sin Fuga
Fugas aceite por amortiguador:	Sin Fuga
Fugas tanguero combustible:	Sin Fuga



Accesorios Información de los accesorios que tiene el vehículo

Vidrios eléctricos	Original	Plumilla trasera	No Aplica	Dirección asistida	Original	Alarma	Original	Porta equipaje	No Aplica	Exploradoras	
Espejos eléctricos	Original	Bloqueo central	Original	Dirección hidráulica	No Aplica	Rines	Original	Techo corredizo	No Aplica		Original
Película seguridad	Opcional	Tercer STOP	Original	Aire acondicionado	Original	Tapicería cuero	No Aplica	Spoiler	No Aplica		

Descripción	Marca referencia	Cantidad	Valor
RC	OTROS B	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 0
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0

Novedades Técnicas:	Código	Descripción
	21	Seguridad pasiva afectada
	70	Pintura presenta impurezas
	71	Pintura con acabado piel naranja
	88	Seguridad activa afectada
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
Antecedentes:	Código	Descripción
	52	De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias en nuestras bases de datos
	63	Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección
	218	Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros
	263	Para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes

Observaciones: asegurabilidad sujeta a políticas de la compañía, rayones y sumidos en carrocería, aplicación de pintura en piezas señaladas con arreglo, se dificulta inspección visual parte inferior por protectores, farolas y stops rayones leves, arreglo regular en guardapolvo metálico trasero lh, focos de oxidación en baul, falta logo trasero, seguridad activa afectada, llantas en general desgastadas, seguridad pasiva afectada: arreglo malo en costado lh.2 llaves, gato ok, palanca ok, llave pernos ok, repuesto ok, kit incompleto, extint, se sugiere solicitar certificado de tradición para descartar multas, embargos y otros.

Condiciones Para la Asegurabilidad:

- seguridad activa afectada: Corregir (Fugas líquidos en general, Llantas, Suspensión, etc.)
- seguridad pasiva afectada: Reparar (Panorámico, testigos, Airbag, ABS, Check engine, etc.)



Colserauto se ha basado en criterios técnicos para la revisión del vehículo, cuyo resultado completo se encuentra en el informe detallado.



Colserauto sugiere solicitar el Certificado de Tradición del vehículo con el fin de descartar multas, embargos y otras alertas que presente el vehículo. La documentación correspondiente a la legalidad del vehículo debe ser confirmada a través de los entes de tránsito, judiciales y administrativos.